TECHNICAL SERVICE POINTER

For Immediate Attention of Your Service Department

Technical Service Pointer #: W10622771A
Action Required: Informational/Mandatory
Release Date: November, 2014

☑ *Kitchen Products*

Brands Affected

Gas Freestanding Ranges with Direct Spark Ignition (DSI) Control

See Model Number List on Last Page

Concern:


Under certain circumstances the Gas bake burner may not ignite. Sparking is taking place but bake burner flame is not established.

Cause:

Listed in the chart below are potential install or wear and tear conditions that can result in "no ignition" in the oven. Also listed in the chart are conditions to check and the best action for repair.

Correction:

1. **Order and install Igniter wire harness kit Number W10701462 (See Fig. 1).**
2. Read through the information in the chart, on the following page, to understand how different situations can be diagnosed and corrected.

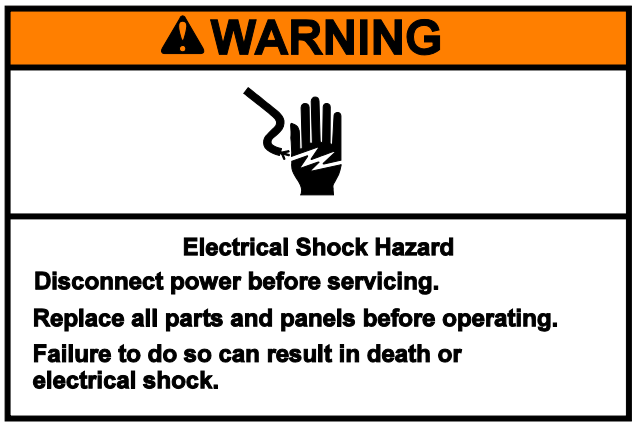

NOTE: The oven door needs to be closed during Baking/Broiling and TESTING :

Gas Ranges: If the door is open during a bake or broil cooking cycle, the bake burner and broil burner will shut down after 25 seconds (power from the control board will be cut off) – this could affect testing procedures if the door is not closed during testing.

Electric Ranges: For Broiling there are "open door broiling" options, but during a baking cycle the burner will shut off after 60 seconds (power from the control board will be cut off) - this could affect testing procedures if the door is not closed during testing.

® Registered trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., or Maytag Properties, LLC or its related companies.
®MAGIC CHEF is a registered trademark of CNA International, used under license. © 2012 All rights reserved.

TECHNICAL SERVICE POINTER

For Immediate Attention of Your Service Department

Technical Service Pointer #: W10622771A
Action Required: Informational/Mandatory
Release Date: November, 2014

☑ *Kitchen Products*

CONDITION	SOLUTION	ACTION
Wiring harness may be pinched at a location between the Bake/Broil igniters and DSI Board. See Figure 1.	1) Brown igniter wire gets pinched between the side panel and back bulkhead. 2) Igniter wires lose insulation quality over time.	Install Harness Kit **# W10701462**
Positioning of Igniter and gas burner ports may be out of alignment. See Figure 2.	Alignment of igniters (Bake and Broil) and burner tube gas ports are required.	Inspect burner tube alignment - adjust/ replace if needed.
Burner tube(s) not grounded properly. See Figure 2.	Burner Tube mounting screws must be tight.	Inspect and Adjust.
Improper Voltage, Polarity and/or Ground. See Figure 3.	The DSI system works at 120 VAC ±10%. Polarity and Grounding of DSI Board, and burner tubes are necessary.	Inspect and Adjust. (Low/Voltage - customer should contact a qualified electrician).
Igniter (Electrode) deterioration. See Figure 4.	Electrode can show signs of deteriorating over time, the gap between the electrode and the ground strap grow and the ignition spark cannot bridge the gap (no ignition).	Inspect both oven igniters and replace if worn out.
Regulator/Safety Valve coils. See Figure 5.	Both safety valve coils should test at 216 ±30Ω and 8-18 VDC. Note: If one coil no longer functions, neither coil will operate.	Inspect and replace the regulator/safety valve if necessary.
Pots and Pans in the bottom drawer.	If the storage drawer is overloaded with pots and pans, a pan could come in contact with or interfere with the oven igniter.	Open the drawer and test the oven operation.
DSI Oven Lockout. See Figure 6.	Complete shutdown of the Direct Spark Ignition system (no igniter spark, no gas from safety valve).	Lockout can be reset by pressing the OFF/Cancel keypad. Check for cause of Lockout.
GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter).	Small changes in current, such as power-on spikes created during the spark ignition system operation for the oven and cooktop burners, may cause the GFCI internal circuit breaker to trip.	It is recommended that you **do not** plug an electric spark ignition gas range or any other major appliance into a GFCI wall outlet.
DSI Board mounting bracket may be contacting a solder joint on back of the board. See Figure 7.	Solder joint on DSI board may be too long and contacting the DSI mounting bracket. (Not easily visible).	Inspect the Direct Spark ignition (DSI) board and clip off the excessive solder joint.

® Registered trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., or Maytag Properties, LLC or its related companies.
®MAGIC CHEF is a registered trademark of CNA International, used under license. © 2012 All rights reserved.


TECHNICAL SERVICE POINTER


For Immediate Attention of Your Service Department

Technical Service Pointer #: W10622771A
Action Required: Informational/Mandatory
Release Date: November, 2014

☑ *Kitchen Products*

Brown igniter wire can get pinched between the side panel and the back bulkhead (most often in location shown). Intermittent operation may occur due to a pinched wire.

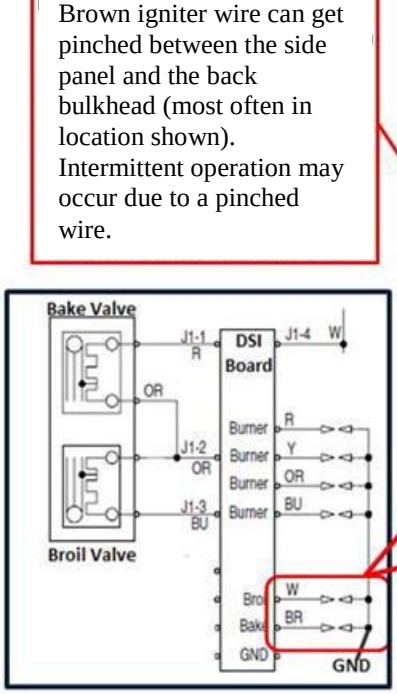

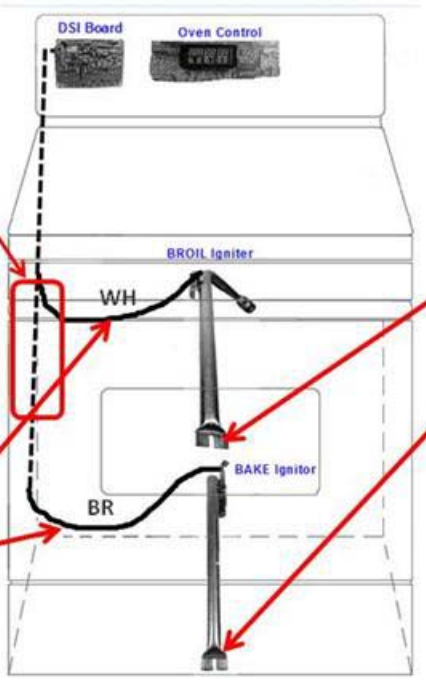

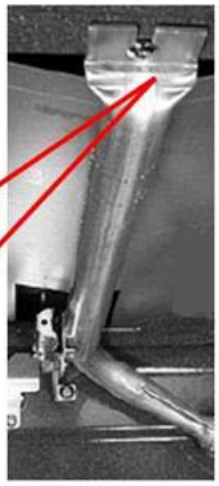


FIGURE 1


Burner Tube area to inspect



Ground Strap (Blue) & Spark Igniter (Red) centered above gas ports



Important Dimension:
Spark Igniter and Ground Strap bracket **¼"** above burner tube gas ports

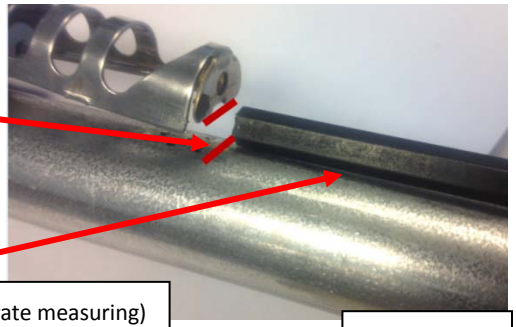

¼" Allen Wrench (for accurate measuring)

FIGURE 2

Proper Polarity Testing

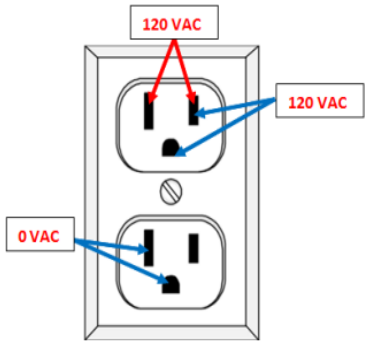


FIGURE 3

® Registered trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., or Maytag Properties, LLC or its related companies.
®MAGIC CHEF is a registered trademark of CNA International, used under license. © 2012 All rights reserved.




New Used

Electrode Deteriorating:
Signs of deteriorating electrode over time make the ignition spark gap too large and unable to provide a spark to ignite gas.

FIGURE 4

Regulator/Safety Valve

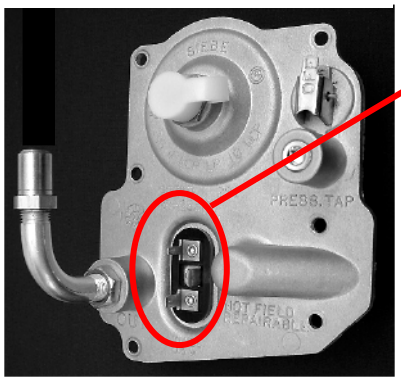

Electrical Terminals:
Top: Broil 1/8”
Middle: Common 1/4”
Bottom: Bake 3/16”

Testing:
216Ω / 8-18 VDC across each terminal to the “Common” terminal

Note: Always check both coils, if one coil no longer functions, neither coil will operate.

FIGURE 5

The control will perform an oven system lockout if:

a) Any of the self-test checks fail.
b) The oven fails to ignite after three ignition attempts.
c) A flame is present within the oven for more than 10 seconds after the gas valve has turned off.
d) The flame is unexpectedly lost for any reason after being established.
NOTE: If this occurs, a lockout condition will occur within 30 seconds with no attempt to reignite.
During the lockout, the gas distribution valve and ignition (spark) are turned off.

To clear a “Lockout” press the OFF/Cancel keypad on the Electronic Oven Control.


When the oven is first turned on, it attempts to light the burner flame and maintain the flame for the duration of the cook cycle. The attempt to establish a flame is 4 seconds long and the procedure is monitored by the oven self test system built into the DSI control. If a flame is not established within the 4 seconds, the oven goes into a **40 second delay** in order to purge the gas that entered the oven during the 4 seconds. After 40 seconds the oven will automatically start another 4 second attempt, if unsuccessful, another **40 second delay** to purge the oven before the third and final attempt to ignite the oven burner. After the third unsuccessful attempt, the oven will go into a **LOCKOUT** as described above(b). There is no indication that the control has gone into a LOCKOUT.

You must press the OFF/Cancel keypad to end a LOCKOUT.

FIGURE 6

® Registered trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., or Maytag Properties, LLC or its related companies.
®MAGIC CHEF is a registered trademark of CNA International, used under license. © 2012 All rights reserved.



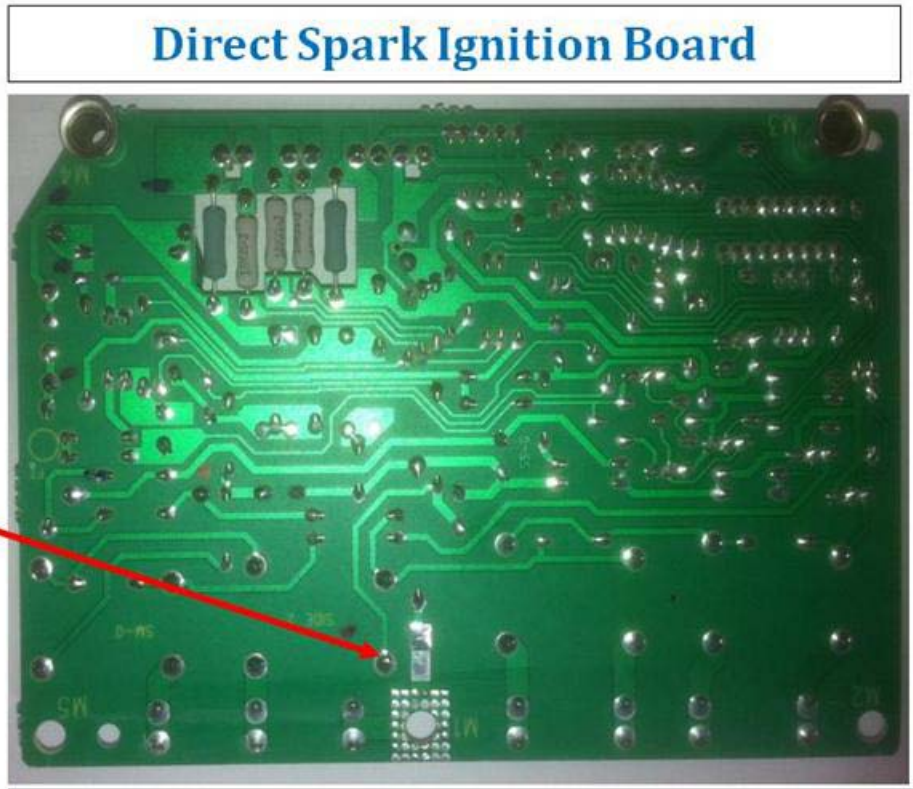

Looking at back of DSI Board – location of solder joint that may need to be clipped.

FIGURE 7

® Registered trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., or Maytag Properties, LLC or its related companies.
®MAGIC CHEF is a registered trademark of CNA International, used under license. © 2012 All rights reserved.

TECHNICAL SERVICE POINTER

For Immediate Attention of Your Service Department

Technical Service Pointer #: W10622771A
Action Required: Informational/Mandatory
Release Date: November, 2014

☑ *Kitchen Products*

Model Numbers

CGS365HQ5	GS445LELS0	SF195LEHT5	SF357PEKT1	SF367LEKW3	SF377PEGZ7	SF387LEGQ5
CGS365HQ6	GS445LEMS0	SF195LEHT6	SF357PEKV0	SF367LEMB0	SF378LEPB0	SF387LEGQ6
CGS365HQ7	GS445LEMS1	SF195LEHZ5	SF357PEKV1	SF367LEMB1	SF378LEPB1	SF387LEGQ7
CGS365HQ8	GS445LEMS2	SF195LEKB0	SF357PEKW0	SF367LEMQ0	SF378LEPQ0	SF387LEGT7
	GS445LEMS3	SF195LEKB1	SF357PEKW1	SF367LEMQ1	SF378LEPQ1	SF387LEGW5
FGS326RD0	GS475LEMS0	SF195LEHQ5	SF357PEMB0	SF367LEMT0	SF378LEPS0	SF387LEGW6
FGS326RD1	GS475LEMS1	SF195LEHQ6	SF357PEMQ0	SF367LEMT1	SF378LEPS1	SF387LEGW7
FGS326RD2	GS475LEMS2	SF195LEHT5	SF357PEMT0,	SF367LEMW0	SF378LEPT0	SF387LEKB0
FGS326RD3	GS458LELB0	SF195LEHT6	SF357PEMV0	SF367LEMW1	SF378LEPT1	SF387LEKQ0
FGS337GN5	GS458LELQ0	SF195LEHZ5	SF357PEMW0	SF368LEPB0	SF379LEKB0	SF387LEKT0
FGS337GQ5	GS458LELT0	SF195LEKB0	SF362BEGN5	SF368LEPB1	SF379LEKB1	SF389LEKB0
FGS337GQ6	GS458LEMQ0	SF195LEKB1	SF362BEGN7	SF368LEPQ0	SF379LEKB2	SF389LEKQ0
FGS337GQ7	GS458LEMT0	SF195LEKQ0	SF362BEGQ5	SF368LEPQ1	SF379LEKQ0	SF389LEKT0
FGS337GW5	GS460LEKB0	SF195LEKQ1	SF362BEGQ6	SF368LEPS0	SF379LEKQ1	
FGS337GW6	GS460LEKB1	SF195LEKT0	SF362BEGQ7	SF368LEPS1	SF379LEKQ2	SGS375HQ5
FGS337GW7	GS460LEKQ0	SF195LEKT1	SF362BEGT6	SF368LEPT0	SF379LEKS2	SGS375HQ6
FGS337KN0	GS460LEKQ1	SF196LEMB0	SF362BEGT7	SF368LEPT1	SF379LEKT0	SGS375HQ7
FGS337KN1	GS460LEKT0	SF196LEMB1	SF362BEGW5	SF368LEPW0	SF379LEKT1	
FGS337KQ0	GS460LEKT1	SF196LEMQ0	SF362BEGW6	SF368LEPW1	SF379LEKT2	TGS325GW5
FGS337KQ1	GS460LELB0	SF196LEMQ1	SF362BEGW7	SF369LEKQ0	SF379LEKV0	TGS325GW6
FGS337KQ2	GS460LELB1	SF196LEMT0	SF365PEGN5	SF369LEKQ1	SF379LEMB0	TGS325GW7
FGS337KW0	GS460LELQ0	SF196LEMT1	SF365PEGQ5	SF369LEKT0	SF379LEMQ0	TGS325KQ0
FGS337KW1	GS460LELQ1	SF196LEPB0	SF365PEGQ6	SF369LEKT1	SF379LEMS0	TGS325KT0
FGS337KW2	GS460LELT0	SF196LEPB1	SF365PEGQ7	SF369LEMQ0	SF379LEMS1	TGS325MQ0
	GS460LELT1	SF196LEPQ0	SF365PEGT5	SF369LEMQ1	SF379LEKW0	TGS325MQ1
GR475LEKS0	GS465LEKS0	SF196LEPQ1	SF365PEGT6	SF369LEMT0	SF379LEMT0	TGS325MQ2
GS395LEGB5	GS465LEKS1	SF196LEPT0	SF365PEGT7	SF369LEMT1	SF380LEKQ0	TGS325MQ3
GS395LEGB6	GS465LELS0	SF196LEPT1	SF365PEGW5	SF369LEPB1	SF380LEKQ1	TGS325MQ4
GS395LEGB7	GS465LELS1	SF197LEHQ7	SF365PEGW6	SF369LEPQ0	SF380LEKT0	TGS325MQ5
GS395LEGQ5	GS470LEKB0	SF197LEHT7	SF365PEGW7	SF369LEPQ1	SF380LEKT1	TGS325MQ6
GS395LEGQ6	GS470LEKQ0	SF197LEHZ7	SF367LEHN5	SF369LEPS1	SF380LEMQ0	TGS325MT0
GS395LEGQ7	GS470LEKT0		SF367LEHN6	SF369LEPT0	SF380LEMQ1	TGS325MT1
GS395LEGT5	GS470LEMB0	SF340BEHB0	SF367LEHW5	SF369LEPT1	SF380LEMT0	TGS325MT2
GS395LEGT6	GS470LEMB1	SF340BEHB1	SF367LEHW6	SF377PEGB5	SF380LEMT1	TGS326MS0
GS395LEGT7	GS470LEMB2	SF340BEHB2	SF367LEHW7	SF377PEGB6	SF380LEPB0	TGS326MS1
GS395LEHS5	GS470LEMQ0	SF340BEHW0	SF367LEKB0	SF377PEGB7	SF380LEPQ0	TGS326MS2
GS395LEHS6	GS470LEMQ1	SF340BEHW1	SF367LEHN7	SF377PEGN5	SF380LEPS0	TGS326RD0
GS395LEHS7	GS470LEMQ2	SF340BEHW2	SF367LEKB2	SF377PEGN6	SF380LEPT0	YGS395LEGQ7
GS440LELB0	GS470LEMT0	SF341BEKW0	SF367LEKB3	SF377PEGN7	SF385PEGB5	YGS470LEKQ0
GS440LELQ0	GS470LEMT1	SF341BEKW1	SF367LEKQ0	SF377PEGQ5	SF385PEGB7	YGS470LELQ0
GS440LELT0	GS470LEMT2	SF350BEGW5	SF367LEKQ1	SF377PEGQ6	SF385PEGN5	YSF377PEGQ7
GS440LEMB0	GS475LEKS0	SF356BEKB0	SF367LEKQ2	SF377PEGQ7	SF385PEGQ5	YSF379LEKB0
GS440LEMB1	GS475LELS0	SF356BEKQ0	SF367LEKQ3	SF377PEGT5	SF385PEGQ7	YSF379LEKB1
GS440LEMB2	GS475LELS1	SF356BEKV0	SF367LEKT0	SF377PEGT6	SF385PEGT5	YSF379LEKQ0
GS440LEMB3	GS475LELS2	SF356BEKW0	SF367LEKT1	SF377PEGT7	SF385PEGT7	YSF379LEKQ1
GS440LEMQ0		SF357BEHW5	SF367LEKT2	SF377PEGV6	SF385PEGW5	YSF379LEMB0
GS440LEMQ1	IGS325RQ0	SF357BEHW6	SF367LEKT3	SF377PEGV7	SF385PEGW7	YSF379LEMB1
GS440LEMQ2	IGS326RD0	SF357BEHW7	SF367LEKV0	SF377PEGW5	SF385PEGZ5	YSF379LEMQ0
GS440LEMQ3	IGS365RS0	SF357PEKB1	SF367LEKV1	SF377PEGW6	SF385PEGZ7	YSF379LEMQ1
GS440LEMT0	IGS385RS0	SF357PEKQ0	SF367LEKW0	SF377PEGW7	SF387LEGN5	YSF385PEGQ7
GS440LEMT1		SF357PEKQ1	SF367LEKW1	SF377PEGZ5	SF387LEGN6	YSF387LEKQ0
GS440LEMT2	SF195LEHQ5	SF357PEKT0	SF367LEKW2	SF377PEGZ6	SF387LEGN7	YSF387LEKQ1
GS440LEMT3	SF195LEHQ6					

® Registered trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., or Maytag Properties, LLC or its related companies.
®MAGIC CHEF is a registered trademark of CNA International, used under license. © 2012 All rights reserved.

BULLETIN TECHNIQUE

Pour communication immédiate au département Service

Bulletin technique N° : W10622771 A
Action : Information/Obligatoire
Publication : Novembre 2014

☑ *Produits pour cuisine*

Marques concernées


Cuisinière à gaz autonome avec allumage direct par étincelles

Voir la liste des numéros de modèle à la dernière page

Anomalie constatée :
Dans certaines circonstances, le brûleur de cuisson au four peut ne pas s'allumer; des étincelles sont générées, mais la flamme ne s'établit pas sur le brûleur.

Cause :
Le tableau ci-dessous identifie les situations d'installation ou d'usure qui peuvent empêcher l'établissement de la flamme sur le brûleur du four, ainsi que les choses à rechercher et le meilleur moyen de réparation.

Action corrective :
1. **Remplacer le câblage de l'allumeur (commander le kit N° W10701462) (voir la Fig. 1).**
2. Lire toute l'information du tableau de la page suivante, pour bien comprendre comment identifier et éliminer les diverses anomalies possibles.

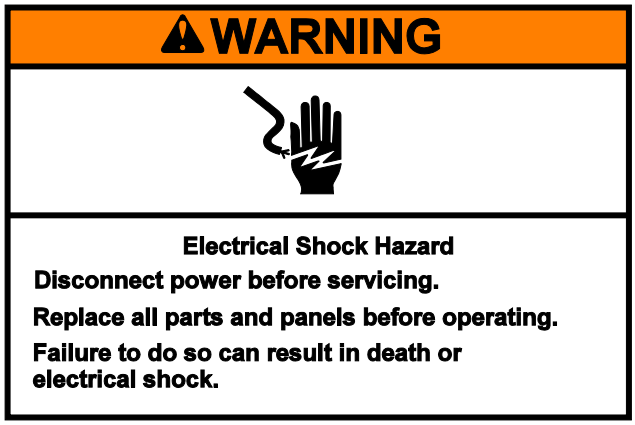

NOTE : Il faut que la porte du four soit fermée durant les opérations de TEST et le fonctionnement des brûleurs du four et du gril :

Cuisinière à gaz : Si la porte est ouverte durant le fonctionnement du brûleur du four ou du gril, le fonctionnement de ces brûleurs est interrompu après 25 secondes (interruption de l'alimentation électrique de la carte des circuits de commande) – ceci pourrait affecter les opérations de test si la porte du four n'est pas fermée durant un processus de test.

Cuisinière électrique : Pour une opération de cuisson au gril, il y a une option « gril avec porte ouverte », mais durant une opération de cuisson au four le fonctionnement du brûleur est interrompu après 60 secondes (interruption de l'alimentation électrique de la carte des circuits de commande) – ceci pourrait affecter les opérations de test si la porte du four n'est pas fermée durant un processus de test.

LES BULLETINS TECHNIQUES SONT ACCESSIBLES EN LIGNE
https://www.servicematters.com/

Pour demander à recevoir les bulletins techniques par courriel, ou pour changer/supprimer une adresse de courriel, accéder à https://www.servicebench.com/

® Marque déposée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., ou Maytag Properties, LLC, ou d'une entreprise affiliée.
®MAGIC CHEF est une marque déposée de CNA International, utilisée sous licence. © 2014 Tous droits réservés

BULLETIN TECHNIQUE

Pour communication immédiate au département Service

Bulletin technique N° : W10622771 A
Action : Information/Obligatoire
Publication : Novembre 2014

☑ *Produits pour cuisine*

SITUATION	SOLUTION	ACTION
Tresse de câblage coincée entre les allumeurs Four/Gril et la carte des circuits d'allumage. Voir la Figure 1.	1) Conducteur marron de l'allumeur coincé entre le panneau latéral et la cloison arrière. 2) Détérioration de l'isolant du conducteur de l'allumeur par vieillissement.	Installer l'ensemble **N° W10701462** (kit de câblage)
Défaut d'alignement entre l'allumeur et les orifices su brûleur à gaz. Voir la Figure 2.	Alignement correct entre chaque allumeur (Four et Gril) et les orifices de sortie de gaz du tube du brûleur.	Vérifier l'alignement du tube du brûleur; régler/remplacer selon le besoin.
Tube(s) de brûleur – déficience de la liaison à la masse. Voir la Figure 2.	Serrage adéquat de la vis de montage du tube de brûleur.	Inspecter et serrer selon le besoin
Déficience électrique – Tension, polarité, liaison à la masse. Voir la Figure 3.	Le système d'allumage direct (étincelles) est alimenté sous 120 VCA ±10%. La carte des circuits d'allumage et les tubes de brûleur doivent être reliés à la masse, et la polarité correcte doit être respectée (prise de courant).	Inspecter et ajuster selon le besoin (si tension insuffisante, le client devrait contacter un électricien qualifié).
Détérioration de l'allumeur (Électrode). Voir la Figure 4.	L'électrode peut s'user progressivement; la taille de l'entrefer augmente (entre électrode et patte de masse), et une étincelle ne peut plus se former (pas d'allumage).	Inspecter chaque allumeur (2); remplacer chaque allumeur usé.
Bobines pour détendeur/électrovanne de sécurité. Voir la Figure 5.	Sur chaque bobine de l'électrovanne de sécurité on doit mesurer 216 ±30Ω et 8-18 VCC. Note : Si l'une des bobines ne fonctionne plus, ceci empêche l'autre de fonctionner.	Inspecter les bobines détendeur/électrovanne de sécurité; remplacer selon le besoin.
Tiroir de rangement des ustensiles.	S'il y a trop d'ustensiles dans le tiroir de rangement, un ustensile peut venir en contact avec l'allumeur du four et perturber son fonctionnement.	Ouvrir le tiroir de rangement et tester le fonctionnement du brûleur du four.
Verrouillage du système d'allumage direct (étincelles) du four. Voir la Figure 6.	Arrêt complet du fonctionnement du système d'allumage direct (étincelles). Aucune formation d'étincelle; aucune arrivée de gaz (électrovanne de sécurité fermée).	Pour le déverrouillage, appuyer sur la touche ARRÊT/ANNULATION. Déterminer ce qui a provoqué le verrouillage.
Disjoncteur différentiel.	Disjonction provoquée par une petite variation de l'intensité du courant (brève surtension lors de la mise en action du système d'allumage pour la production d'étincelles sur un brûleur).	On recommande de **ne pas brancher** sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel une cuisinière à gaz avec allumage électrique par étincelles (ni aucun autre gros appareil).
Carte des circuits d'allumage – la bride de montage peut être en contact avec un point de soudure au verso de la carte de circuits. Voir la Figure 7.	Un point de soudure de la carte des circuits d'allumage peut être trop long et être en contact avec la bride de montage de la carte des circuits d'allumage. (Ceci n'est pas facilement visible).	Inspecter la carte de circuits du système d'allumage direct (étincelles); selon le besoin éliminer l'excès de taille du point de soudure concerné.

® Marque déposée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., ou Maytag Properties, LLC, ou d'une entreprise affiliée.
®MAGIC CHEF est une marque déposée de CNA International, utilisée sous licence. © 2014 Tous droits réservés


BULLETIN TECHNIQUE


Pour communication immédiate au département Service

Bulletin technique N° : W10622771 A
Action : Information/Obligatoire
Publication : Novembre 2014

☑ *Produits pour cuisine*

Conducteur marron de l'allumeur coincé entre le panneau latéral et la cloison arrière (souvent à l'emplacement indiqué). Fonctionnement intermittent du système, du fait du court-circuit créé.

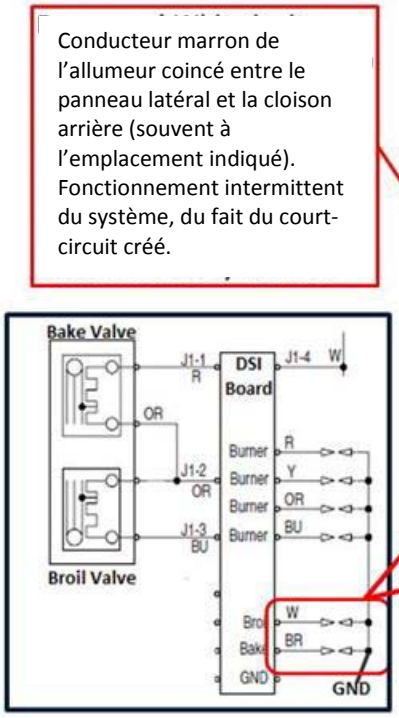

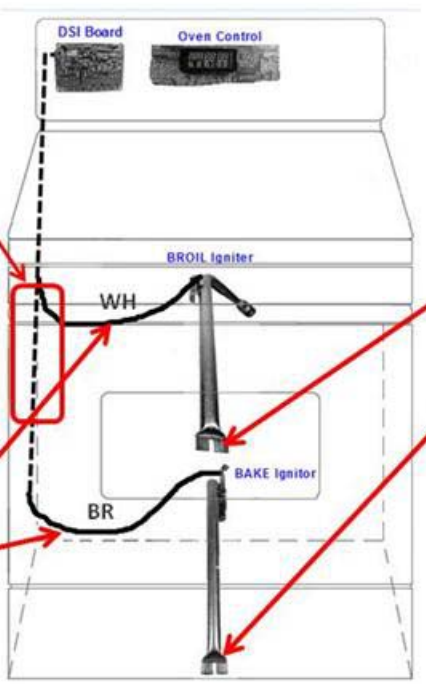

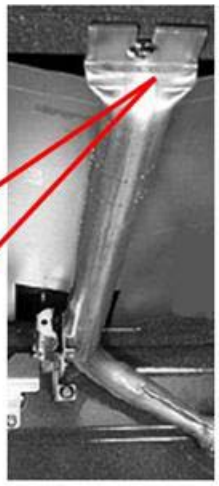


FIGURE 1


Zone à inspecter sur le tube de brûleur.



Patte de masse (bleu) & électrode de l'allumeur (rouge) – centrage au-dessus des orifices de sortie du gaz.



Dimension importante :
Allumeur et patte de masse 6,35 mm au-dessus des orifices de sortie du gaz du tube de brûleur.

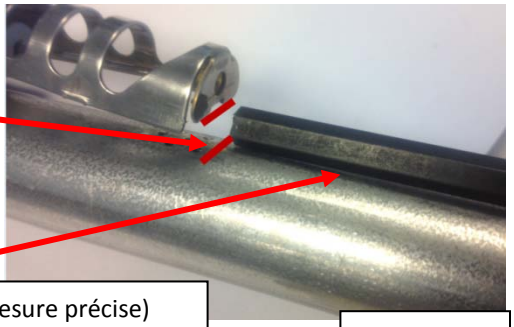

Clef Allen (¼ po) (pour mesure précise)

FIGURE 2

Contrôle de la polarité

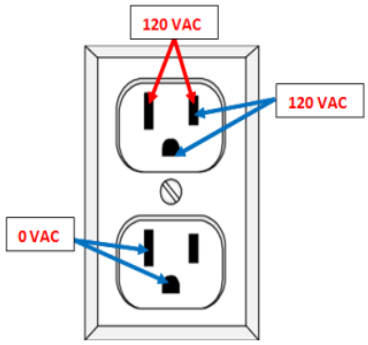


FIGURE 3

® Marque déposée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., ou Maytag Properties, LLC, ou d'une entreprise affiliée.
®MAGIC CHEF est une marque déposée de CNA International, utilisée sous licence. © 2014 Tous droits réservés




Neuf **Usé**

Détérioration de l'électrode :
L'électrode peut s'user progressivement; la taille de l'entrefer augmente, et une étincelle ne peut plus se former (pas d'allumage).

FIGURE 4

Détendeur/Électrovanne de sécurité

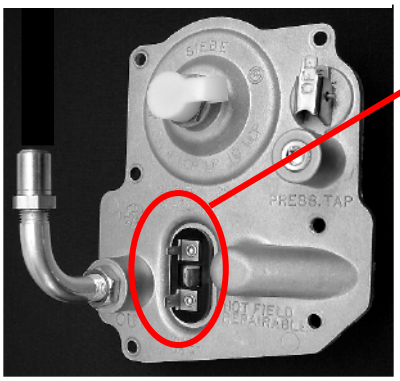

Broches de connexion :
Sommet : Gril - 1/8 po
Milieu : Commun - ¼ po
Bas : Four - 3/16 po

Mesures :
216Ω / 8-18 VCC entre broche « commune » et chaque autre broche
Note : Contrôler toujours chaque bobine; si l'une des bobines ne fonctionne plus, ceci empêche l'autre de fonctionner.

FIGURE 5

Le système de commande exécute un verrouillage du dispositif d'allumage du four dans les situations suivantes :

a) Échec d'un des tests d'auto-contrôle
b) Échec de l'allumage du four après trois tentatives
c) Persistance d'une flamme sur le brûleur du four plus de 10 secondes après la fermeture de la vanne d'alimentation
d) Disparition intempestive de la flamme sur le brûleur après son établissement

NOTE : Dans un tel cas le verrouillage est déclenché dans les 30 secondes, sans tentative de rallumage.

Durant le verrouillage, l'électrovanne d'arrivée de gaz est fermée et le dispositif d'allumage est désactivé.

Pour mettre fin au verrouillage, appuyer sur la touche ARRÊT/ANNULATION du système de commande électronique du four.

Lors de la mise en marche initiale du four, le système tente d'allumer la flamme sur le brûleur et de l'y maintenir durant toute la durée du programme de cuisson. La durée de la tentative d'allumage est de 4 secondes, et le processus est supervisé par le système d'auto-contrôle incorporé au système d'allumage DSI. Si après 4 secondes la flamme ne s'est pas établie sur le brûleur, le système exécute un **décompte d'attente de 40 secondes** pour la purge du gaz qui s'est introduit dans le four durant les 4 secondes de la tentative d'allumage. Après 40 secondes le système exécute automatiquement une autre tentative d'allumage (4 secondes), puis (si nouvel échec) une autre **période de purge de 40 secondes**, suivie automatiquement d'une troisième et dernière tentative d'allumage. Si le résultat de la troisième tentative d'allumage est encore un échec, le four passe au mode de **VERROUILLAGE** comme ceci a été décrit plus haut (b). Il n'y a aucune indication du passage au mode Verrouillage.

On doit appuyer sur la touche ARRÊT/ANNULATION pour mettre fin à une situation de verrouillage.

FIGURE 6

® Marque déposée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., ou Maytag Properties, LLC, ou d'une entreprise affiliée.
®MAGIC CHEF est une marque déposée de CNA International, utilisée sous licence. © 2014 Tous droits réservés

Carte de circuits DSI et bride de montage

Carte de circuits DSI (Allumage direct)

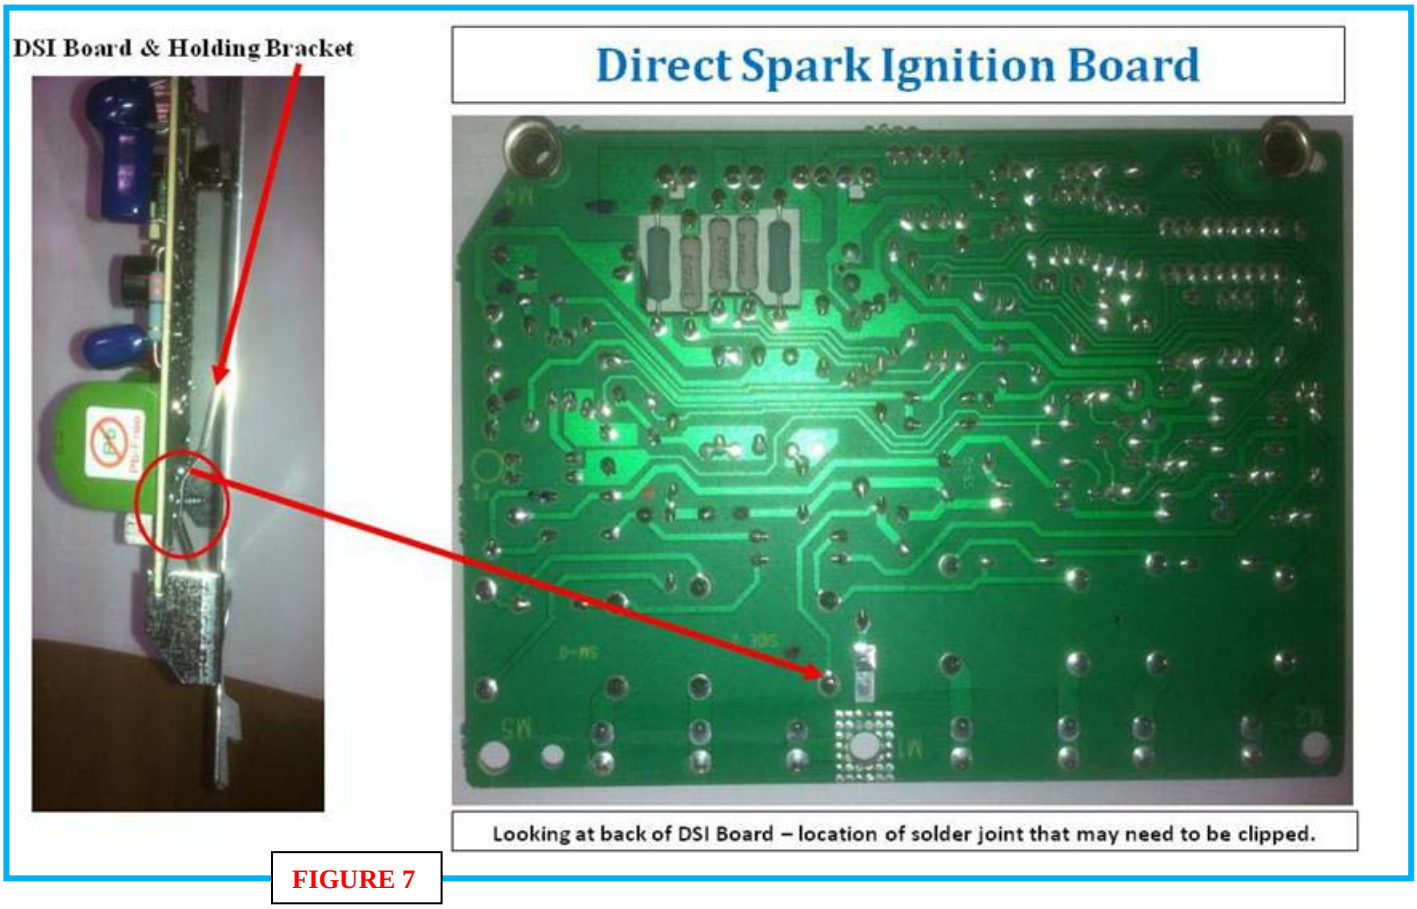


FIGURE 7

Verso de la carte de circuits DSI – Point de soudure qu'il peut être nécessaire de limer

® Marque déposée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., ou Maytag Properties, LLC, ou d'une entreprise affiliée.
®MAGIC CHEF est une marque déposée de CNA International, utilisée sous licence. © 2014 Tous droits réservés

BULLETIN TECHNIQUE

Pour communication immédiate au département Service

Bulletin technique N° : W10622771 A
Action : Information/Obligatoire
Publication : Novembre 2014

☑ *Produits pour cuisine*

Numéros de modèle

CGS365HQ5	GS445LELS0	SF195LEHT5	SF357PEKT1	SF367LEKW3	SF377PEGZ7	SF387LEGQ5
CGS365HQ6	GS445LEMS0	SF195LEHT6	SF357PEKV0	SF367LEMB0	SF378LEPB0	SF387LEGQ6
CGS365HQ7	GS445LEMS1	SF195LEHZ5	SF357PEKV1	SF367LEMB1	SF378LEPB1	SF387LEGQ7
CGS365HQ8	GS445LEMS2	SF195LEKB0	SF357PEKW0	SF367LEMQ0	SF378LEPQ0	SF387LEGT7
	GS445LEMS3	SF195LEKB1	SF357PEKW1	SF367LEMQ1	SF378LEPQ1	SF387LEGW5
FGS326RD0	GS475LEMS0	SF195LEHQ5	SF357PEMB0	SF367LEMT0	SF378LEPS0	SF387LEGW6
FGS326RD1	GS475LEMS1	SF195LEHQ6	SF357PEMQ0	SF367LEMT1	SF378LEPS1	SF387LEGW7
FGS326RD2	GS475LEMS2	SF195LEHT5	SF357PEMT0,	SF367LEMW0	SF378LEPT0	SF387LEKB0
FGS326RD3	GS458LELB0	SF195LEHT6	SF357PEMV0	SF367LEMW1	SF378LEPT1	SF387LEKQ0
FGS337GN5	GS458LELQ0	SF195LEHZ5	SF357PEMW0	SF368LEPB0	SF379LEKB0	SF387LEKT0
FGS337GQ5	GS458LELT0	SF195LEKB0	SF362BEGN5	SF368LEPB1	SF379LEKB1	SF389LEKB0
FGS337GQ6	GS458LEMQ0	SF195LEKB1	SF362BEGN7	SF368LEPQ0	SF379LEKB2	SF389LEKQ0
FGS337GQ7	GS458LEMT0	SF195LEKQ0	SF362BEGQ5	SF368LEPQ1	SF379LEKQ0	SF389LEKT0
FGS337GW5	GS460LEKB0	SF195LEKQ1	SF362BEGQ6	SF368LEPS0	SF379LEKQ1	
FGS337GW6	GS460LEKB1	SF195LEKT0	SF362BEGQ7	SF368LEPS1	SF379LEKQ2	SGS375HQ5
FGS337GW7	GS460LEKQ0	SF195LEKT1	SF362BEGT6	SF368LEPT0	SF379LEKS2	SGS375HQ6
FGS337KN0	GS460LEKQ1	SF196LEMB0	SF362BEGT7	SF368LEPT1	SF379LEKT0	SGS375HQ7
FGS337KN1	GS460LEKT0	SF196LEMB1	SF362BEGW5	SF368LEPW0	SF379LEKT1	
FGS337KQ0	GS460LEKT1	SF196LEMQ0	SF362BEGW6	SF368LEPW1	SF379LEKT2	TGS325GW5
FGS337KQ1	GS460LELB0	SF196LEMQ1	SF362BEGW7	SF369LEKQ0	SF379LEKV0	TGS325GW6
FGS337KQ2	GS460LELB1	SF196LEMT0	SF365PEGN5	SF369LEKQ1	SF379LEMB0	TGS325GW7
FGS337KW0	GS460LELQ0	SF196LEMT1	SF365PEGQ5	SF369LEKT0	SF379LEMQ0	TGS325KQ0
FGS337KW1	GS460LELQ1	SF196LEPB0	SF365PEGQ6	SF369LEKT1	SF379LEMS0	TGS325KT0
FGS337KW2	GS460LELT0	SF196LEPB1	SF365PEGQ7	SF369LEMQ0	SF379LEMS1	TGS325MQ0
	GS460LELT1	SF196LEPQ0	SF365PEGT5	SF369LEMQ1	SF379LEKW0	TGS325MQ1
GR475LEKS0	GS465LEKS0	SF196LEPQ1	SF365PEGT6	SF369LEMT0	SF379LEMT0	TGS325MQ2
GS395LEGB5	GS465LEKS1	SF196LEPT0	SF365PEGT7	SF369LEMT1	SF380LEKQ0	TGS325MQ3
GS395LEGB6	GS465LELS0	SF196LEPT1	SF365PEGW5	SF369LEPB1	SF380LEKQ1	TGS325MQ4
GS395LEGB7	GS465LELS1	SF197LEHQ7	SF365PEGW6	SF369LEPQ0	SF380LEKT0	TGS325MQ5
GS395LEGQ5	GS470LEKB0	SF197LEHT7	SF365PEGW7	SF369LEPQ1	SF380LEKT1	TGS325MQ6
GS395LEGQ6	GS470LEKQ0	SF197LEHZ7	SF367LEHN5	SF369LEPS1	SF380LEMQ0	TGS325MT0
GS395LEGQ7	GS470LEKT0		SF367LEHN6	SF369LEPT0	SF380LEMQ1	TGS325MT1
GS395LEGT5	GS470LEMB0	SF340BEHB0	SF367LEHW5	SF369LEPT1	SF380LEMT0	TGS325MT2
GS395LEGT6	GS470LEMB1	SF340BEHB1	SF367LEHW6	SF377PEGB5	SF380LEMT1	TGS326MS0
GS395LEGT7	GS470LEMB2	SF340BEHB2	SF367LEHW7	SF377PEGB6	SF380LEPB0	TGS326MS1
GS395LEHS5	GS470LEMQ0	SF340BEHW0	SF367LEKB0	SF377PEGB7	SF380LEPQ0	TGS326MS2
GS395LEHS6	GS470LEMQ1	SF340BEHW1	SF367LEHN7	SF377PEGN5	SF380LEPS0	TGS326RD0
GS395LEHS7	GS470LEMQ2	SF340BEHW2	SF367LEKB2	SF377PEGN6	SF380LEPT0	YGS395LEGQ7
GS440LELB0	GS470LEMT0	SF341BEKW0	SF367LEKB3	SF377PEGN7	SF385PEGB5	YGS470LEKQ0
GS440LELQ0	GS470LEMT1	SF341BEKW1	SF367LEKQ0	SF377PEGQ5	SF385PEGB7	YGS470LELQ0
GS440LELT0	GS470LEMT2	SF350BEGW5	SF367LEKQ1	SF377PEGQ6	SF385PEGN5	YSF377PEGQ7
GS440LEMB0	GS475LEKS0	SF356BEKB0	SF367LEKQ2	SF377PEGQ7	SF385PEGQ5	YSF379LEKB0
GS440LEMB1	GS475LELS0	SF356BEKQ0	SF367LEKQ3	SF377PEGT5	SF385PEGQ7	YSF379LEKB1
GS440LEMB2	GS475LELS1	SF356BEKV0	SF367LEKT0	SF377PEGT6	SF385PEGT5	YSF379LEKQ0
GS440LEMB3	GS475LELS2	SF356BEKW0	SF367LEKT1	SF377PEGT7	SF385PEGT7	YSF379LEKQ1
GS440LEMQ0		SF357BEHW5	SF367LEKT2	SF377PEGV6	SF385PEGW5	YSF379LEMB0
GS440LEMQ1	IGS325RQ0	SF357BEHW6	SF367LEKT3	SF377PEGV7	SF385PEGW7	YSF379LEMB1
GS440LEMQ2	IGS326RD0	SF357BEHW7	SF367LEKV0	SF377PEGW5	SF385PEGZ5	YSF379LEMQ0
GS440LEMQ3	IGS365RS0	SF357PEKB1	SF367LEKV1	SF377PEGW6	SF385PEGZ7	YSF379LEMQ1
GS440LEMT0	IGS385RS0	SF357PEKQ0	SF367LEKW0	SF377PEGW7	SF387LEGN5	YSF385PEGQ7
GS440LEMT1		SF357PEKQ1	SF367LEKW1	SF377PEGZ5	SF387LEGN6	YSF387LEKQ0
GS440LEMT2	SF195LEHQ5	SF357PEKT0	SF367LEKW2	SF377PEGZ6	SF387LEGN7	YSF387LEKQ1
GS440LEMT3	SF195LEHQ6					

® Marque déposée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., ou Maytag Properties, LLC, ou d'une entreprise affiliée.
®MAGIC CHEF est une marque déposée de CNA International, utilisée sous licence. © 2014 Tous droits réservés

BOLETÍN DE SERVICIO TÉCNICO

Para la atención inmediata de su Departamento de servicio

Boletín de servicio técnico N°: W10622771A
Acción requerida: Informativo/obligatorio
Fecha de publicación: Noviembre de 2014

☑ *Productos de cocina*

Marcas afectadas

Whirlpool HOME APPLIANCES

ESTATE

Roper HOME APPLIANCES

Estufas autónomas a gas con control de encendido de chispa directa (DSI)

Vea la Lista de números de modelo en la última página

Queja:


Bajo ciertas circunstancias, el quemador para hornear de gas no siempre se enciende. Hay chispa, pero no se produce llama en el quemador para hornear.

Causa:

En la tabla a continuación, se enumeran las posibles condiciones de instalación o uso y desgaste que pueden resultar en el "no encendido" del horno. También se enumeran en la tabla las condiciones para realizar la verificación y la mejor acción para la reparación.

Corrección:

1. **Solicite e instale el juego de mazo de cables del encendedor, pieza número W10701462 (vea la Fig. 1).**
2. Lea la información en la tabla de la página siguiente para comprender cómo se pueden diagnosticar y corregir diferentes situaciones.

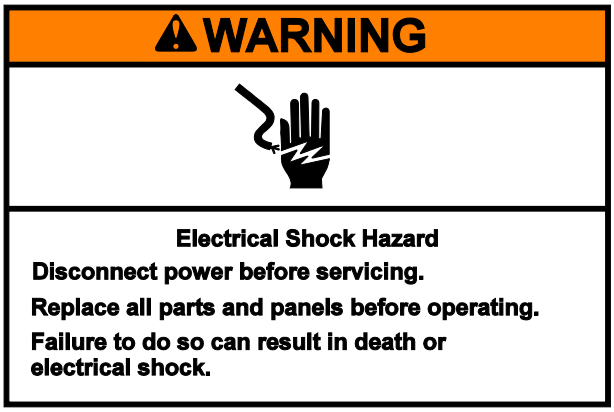

NOTA: La puerta del horno debe estar cerrada al Hornear/Asar a la parrilla y REALIZAR PRUEBAS:

Estufas a gas: Si la puerta se abre durante un ciclo de hornear o asar a la parrilla, el quemador para hornear y el quemador para asar a la parrilla se apagarán después de 25 segundos (se interrumpirá la alimentación desde el tablero de control). Esto podría afectar los procedimientos de pruebas si la puerta no se cierra durante la prueba.

Estufas eléctricas: Para asar a la parrilla, hay opciones de "asar a la parrilla con la puerta abierta", pero durante un ciclo de horneado, el quemador se apagará después de 60 segundos (se interrumpirá la alimentación desde el tablero de control). Esto podría afectar los procedimientos de pruebas si la puerta no se cierra durante la prueba.

® Marca registrada de Whirlpool U.S.A., KitchenAid U.S.A., Jenn-Air U.S.A., o de Maytag Properties, LLC o sus compañías asociadas.
®MAGIC CHEF es una marca registrada de CNA International, usada bajo licencia. © 2012 Todos los derechos reservados.

CONDICIÓN	SOLUCIÓN	ACCIÓN
El mazo de cables puede estar aplastado en una ubicación entre los encendedores para Hornear/Asar a la parrilla y el tablero DSI. Vea la Figura 1.	1) El cable de encendido marrón está aplastado entre el panel lateral y el tabique posterior. 2) Los cables del encendedor pierden calidad de aislamiento con el paso del tiempo.	Instale el juego de mazo **# W10701462**
Puede que no esté alineada la ubicación de los puertos del quemador a gas y del encendedor. Vea la Figura 2.	Se requiere la alineación de los encendedores (Hornear y asar a la parrilla) y los puertos de gas del tubo del quemador.	Revise la alineación del tubo del quemador: ajuste/reemplace de ser necesario.
Los tubos del quemador no están conectados a tierra de forma adecuada. Vea la Figura 2.	Los tornillos del montaje del tubo del quemador deben estar apretados.	Revise y ajuste.
Voltaje, polaridad y/o conexión a tierra inadecuados. Vea la Figura 3.	El sistema DSI funciona a 120 V CA ±10 %. Se necesita la polaridad y la descarga a tierra del tablero DSI, y los tubos del quemador.	Revise y ajuste. (Bajo/Voltaje: el cliente debe contactar a un electricista calificado).
Deterioro del encendedor (Electrodo). Vea la Figura 4.	El electrodo puede mostrar signos de deterioro con el pasar del tiempo, el espacio entre el electrodo y la correa a tierra aumenta y la chispa de encendido no puede sortear el espacio (no hay encendido).	Revise ambos encendedores del horno y reemplácelos si están desgastados.
Regulador/Serpentines de la válvula de seguridad. Vea la Figura 5.	Las pruebas en ambos serpentines de la válvula de seguridad deben realizarse a 216 ±30Ω y 8-18 V CC. Nota: Si un serpentín no funciona, ningún serpentín funcionará.	Revise y reemplace el regulador/válvula de seguridad de ser necesario.
Ollas y cacerolas en el cajón inferior.	Si el cajón de almacenamiento está sobrecargado con ollas y cacerolas, una cacerola podría entrar en contacto o interferir con el encendedor del horno.	Abra el cajón y compruebe el funcionamiento del horno.
Bloqueo del horno con DSI. Vea la Figura 6.	Cierre completo del sistema de encendido de chispa directa (DSI) (sin chispa en el encendedor, sin gas de la válvula de seguridad).	Se puede reajustar el bloqueo presionando la tecla OFF/Cancel (Apagado/Cancelar). Verifique la causa del bloqueo.
GFCI (Interruptor de circuito de falla eléctrica de puesta a tierra).	Los pequeños cambios en la corriente como los picos de encendido creados durante el funcionamiento del sistema de encendido de chispa para los quemadores del horno y de la superficie de cocción, puede hacer que se dispare el cortacircuitos interno del GFCI.	Se recomienda que **no** enchufe una estufa a gas de encendido de chispa eléctrica o cualquier otro aparato en un tomacorriente de pared con GFCI.
El soporte de montaje del tablero DSI puede estar haciendo contacto con una unión soldada en la parte posterior del tablero. Vea la Figura 7.	La unión soldada en el tablero DSI puede ser demasiado larga y entrar en contacto con el soporte de montaje del DSI. (No es fácil de verse).	Revise el tablero de encendido de chispa directa (DSI) y quite el exceso de unión soldada.

® Marca registrada de Whirlpool U.S.A., KitchenAid U.S.A., Jenn-Air U.S.A., o de Maytag Properties, LLC o sus compañías asociadas.
®MAGIC CHEF es una marca registrada de CNA International, usada bajo licencia. © 2012 Todos los derechos reservados.


BOLETÍN DE SERVICIO TÉCNICO


Para la atención inmediata de su Departamento de servicio

Boletín de servicio técnico N°: W10622771A
Acción requerida: Informativo/obligatorio
Fecha de publicación: Noviembre de 2014

☑ *Productos de cocina*

El cable marrón del encendedor está aplastado entre el panel lateral y el tabique posterior (a menudo, en la ubicación que se muestra).
El funcionamiento intermitente puede ocurrir debido al cable aplastado.

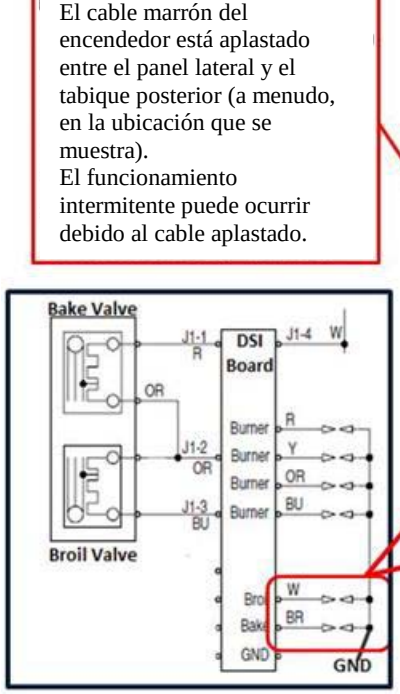

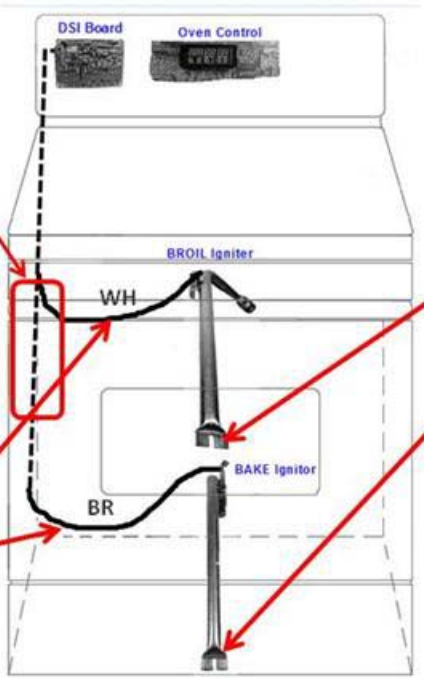

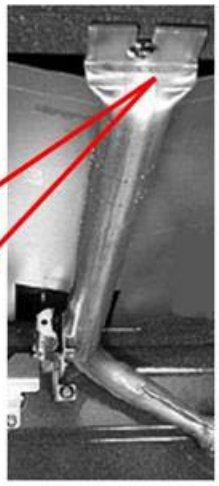


FIGURA 1


Área del tubo del quemador a revisar



Correa a tierra (Azul) y encendedor de chispa (Rojo) centrados sobre los puertos de gas



Dimensión importante:
El encendedor de chispa y el soporte de correa a tierra deben estar a **¼"** (0,64 cm) encima de los puertos de gas del tubo del quemador

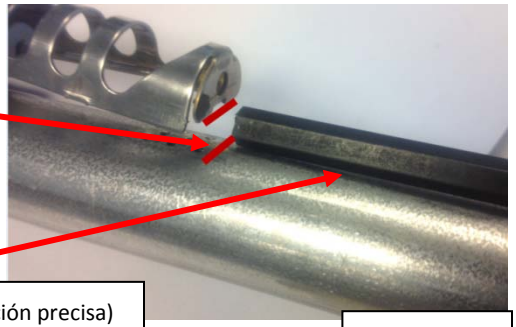

Llave Allen de ¼" (para una medición precisa)

FIGURA 2

Prueba de polaridad

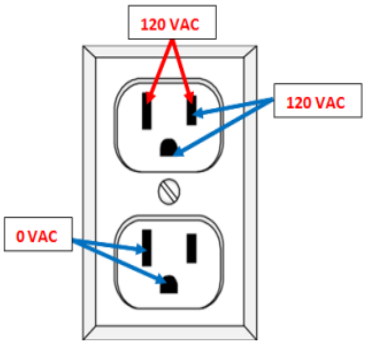


FIGURA 3

® Marca registrada de Whirlpool U.S.A., KitchenAid U.S.A., Jenn-Air U.S.A., o de Maytag Properties, LLC o sus compañías asociadas.
®MAGIC CHEF es una marca registrada de CNA International, usada bajo licencia. © 2012 Todos los derechos reservados.




Nuevo **Usado**

Deterioro del electrodo:
Los signos de deterioro del electrodo con el paso del tiempo hacen que el espacio entre la chispa de encendido sea demasiado grande y sea incapaz de generar una chispa para encender el gas.

FIGURA 4

Regulador/Válvula de seguridad

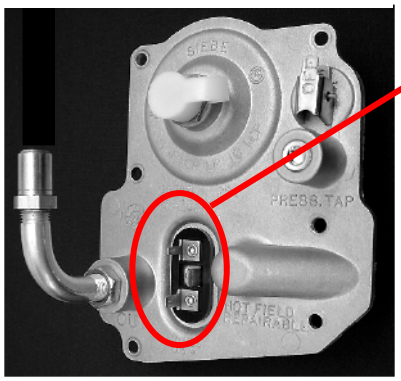

Terminales eléctricos:
Parte superior: Asar a la parrilla 1/8" (0,32 cm)
Medio: Común 1/4" (0,64 cm)
Parte inferior: Hornear 3/16" (0,48 cm)

Prueba:
216Ω / 8-18 V CC a través de cada terminal hacia la terminal "Común"

Nota: Siempre verifique que ambos serpentines funcionen: si no funciona un serpentín, no funcionará ninguno.

FIGURA 5

El control producirá un bloqueo del sistema del horno si:

a) Cualquiera de las pruebas de autoverificación falla.
b) El horno no se enciende después de tres intentos.
c) Hay llama en el horno por más de 10 segundos después de que la válvula de gas se apagó.
d) La llama se pierde de forma inesperada, por alguna razón, después de que se la estableciera.

NOTA: Si esto ocurriera, el estado de bloqueo tendrá lugar dentro de 30 segundos sin intento de volver a encender. Durante el bloqueo, la válvula de distribución de gas y el encendido (chispa) se apagan.

Para salir de un "Bloqueo", presione la tecla OFF/Cancel (Apagado/Cancelar) en el Control electrónico del horno.

Cuando el horno se enciende por primera vez, este intenta encender la llama del quemador y mantenerla durante el ciclo de cocción. El intento de establecer una llama es de 4 segundos y el procedimiento se controla con el sistema de autoverificación del horno, el cual está integrado en el control del DSI. Si no se establece la llama dentro de los 4 segundos, el horno comienza un **retraso de 40 segundos** para purgar el gas que ingresó en el horno durante los 4 segundos. Después de 40 segundos, el horno iniciará de forma automática otro intento por 4 segundos; si no funcionara, comenzará otro **retraso de 40 segundos** para purgar el horno antes de realizar el tercer y último intento de encender el quemador del horno. Luego del tercer intento sin éxito, el horno se **BLOQUEARÁ** como se describió anteriormente (b). No hay señal de que el control se haya BLOQUEADO.

Debe presionar la tecla OFF/Cancel (Apagado/Cancelar) para finalizar el BLOQUEO.

FIGURA 6

® Marca registrada de Whirlpool U.S.A., KitchenAid U.S.A., Jenn-Air U.S.A., o de Maytag Properties, LLC o sus compañías asociadas.
®MAGIC CHEF es una marca registrada de CNA International, usada bajo licencia. © 2012 Todos los derechos reservados.

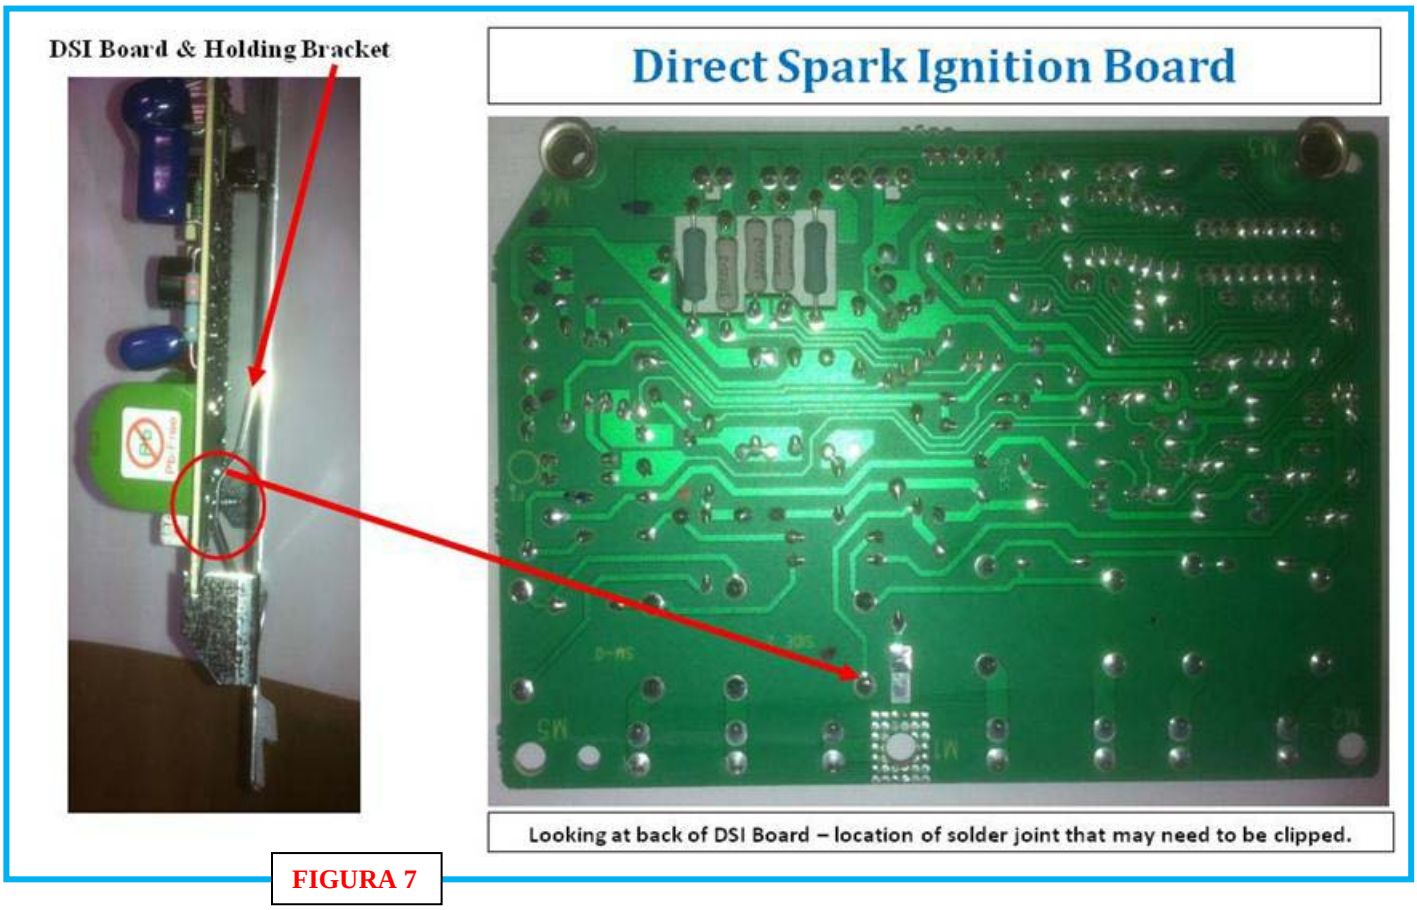


FIGURA 7

® Marca registrada de Whirlpool U.S.A., KitchenAid U.S.A., Jenn-Air U.S.A., o de Maytag Properties, LLC o sus compañías asociadas.
®MAGIC CHEF es una marca registrada de CNA International, usada bajo licencia. © 2012 Todos los derechos reservados.

BOLETÍN DE SERVICIO TÉCNICO

Para la atención inmediata de su Departamento de servicio

Boletín de servicio técnico N°: W10622771A
Acción requerida: Informativo/obligatorio
Fecha de publicación: Noviembre de 2014

☑ *Productos de cocina*

Números de modelo

CGS365HQ5	GS445LELS0	SF195LEHT5	SF357PEKT1	SF367LEKW3	SF377PEGZ7	SF387LEGQ5
CGS365HQ6	GS445LEMS0	SF195LEHT6	SF357PEKV0	SF367LEMB0	SF378LEPB0	SF387LEGQ6
CGS365HQ7	GS445LEMS1	SF195LEHZ5	SF357PEKV1	SF367LEMB1	SF378LEPB1	SF387LEGQ7
CGS365HQ8	GS445LEMS2	SF195LEKB0	SF357PEKW0	SF367LEMQ0	SF378LEPQ0	SF387LEGT7
	GS445LEMS3	SF195LEKB1	SF357PEKW1	SF367LEMQ1	SF378LEPQ1	SF387LEGW5
FGS326RD0	GS475LEMS0	SF195LEHQ5	SF357PEMB0	SF367LEMT0	SF378LEPS0	SF387LEGW6
FGS326RD1	GS475LEMS1	SF195LEHQ6	SF357PEMQ0	SF367LEMT1	SF378LEPS1	SF387LEGW7
FGS326RD2	GS475LEMS2	SF195LEHT5	SF357PEMT0,	SF367LEMW0	SF378LEPT0	SF387LEKB0
FGS326RD3	GS458LELB0	SF195LEHT6	SF357PEMV0	SF367LEMW1	SF378LEPT1	SF387LEKQ0
FGS337GN5	GS458LELQ0	SF195LEHZ5	SF357PEMW0	SF368LEPB0	SF379LEKB0	SF387LEKT0
FGS337GQ5	GS458LELT0	SF195LEKB0	SF362BEGN5	SF368LEPB1	SF379LEKB1	SF389LEKB0
FGS337GQ6	GS458LEMQ0	SF195LEKB1	SF362BEGN7	SF368LEPQ0	SF379LEKB2	SF389LEKQ0
FGS337GQ7	GS458LEMT0	SF195LEKQ0	SF362BEGQ5	SF368LEPQ1	SF379LEKQ0	SF389LEKT0
FGS337GW5	GS460LEKB0	SF195LEKQ1	SF362BEGQ6	SF368LEPS0	SF379LEKQ1	
FGS337GW6	GS460LEKB1	SF195LEKT0	SF362BEGQ7	SF368LEPS1	SF379LEKQ2	SGS375HQ5
FGS337GW7	GS460LEKQ0	SF195LEKT1	SF362BEGT6	SF368LEPT0	SF379LEKS2	SGS375HQ6
FGS337KN0	GS460LEKQ1	SF196LEMB0	SF362BEGT7	SF368LEPT1	SF379LEKT0	SGS375HQ7
FGS337KN1	GS460LEKT0	SF196LEMB1	SF362BEGW5	SF368LEPW0	SF379LEKT1	
FGS337KQ0	GS460LEKT1	SF196LEMQ0	SF362BEGW6	SF368LEPW1	SF379LEKT2	TGS325GW5
FGS337KQ1	GS460LELB0	SF196LEMQ1	SF362BEGW7	SF369LEKQ0	SF379LEKV0	TGS325GW6
FGS337KQ2	GS460LELB1	SF196LEMT0	SF365PEGN5	SF369LEKQ1	SF379LEMB0	TGS325GW7
FGS337KW0	GS460LELQ0	SF196LEMT1	SF365PEGQ5	SF369LEKT0	SF379LEMQ0	TGS325KQ0
FGS337KW1	GS460LELQ1	SF196LEPB0	SF365PEGQ6	SF369LEKT1	SF379LEMS0	TGS325KT0
FGS337KW2	GS460LELT0	SF196LEPB1	SF365PEGQ7	SF369LEMQ0	SF379LEMS1	TGS325MQ0
	GS460LELT1	SF196LEPQ0	SF365PEGT5	SF369LEMQ1	SF379LEKW0	TGS325MQ1
GR475LEKS0	GS465LEKS0	SF196LEPQ1	SF365PEGT6	SF369LEMT0	SF379LEMT0	TGS325MQ2
GS395LEGB5	GS465LEKS1	SF196LEPT0	SF365PEGT7	SF369LEMT1	SF380LEKQ0	TGS325MQ3
GS395LEGB6	GS465LELS0	SF196LEPT1	SF365PEGW5	SF369LEPB1	SF380LEKQ1	TGS325MQ4
GS395LEGB7	GS465LELS1	SF197LEHQ7	SF365PEGW6	SF369LEPQ0	SF380LEKT0	TGS325MQ5
GS395LEGQ5	GS470LEKB0	SF197LEHT7	SF365PEGW7	SF369LEPQ1	SF380LEKT1	TGS325MQ6
GS395LEGQ6	GS470LEKQ0	SF197LEHZ7	SF367LEHN5	SF369LEPS1	SF380LEMQ0	TGS325MT0
GS395LEGQ7	GS470LEKT0		SF367LEHN6	SF369LEPT0	SF380LEMQ1	TGS325MT1
GS395LEGT5	GS470LEMB0	SF340BEHB0	SF367LEHW5	SF369LEPT1	SF380LEMT0	TGS325MT2
GS395LEGT6	GS470LEMB1	SF340BEHB1	SF367LEHW6	SF377PEGB5	SF380LEMT1	TGS326MS0
GS395LEGT7	GS470LEMB2	SF340BEHB2	SF367LEHW7	SF377PEGB6	SF380LEPB0	TGS326MS1
GS395LEHS5	GS470LEMQ0	SF340BEHW0	SF367LEKB0	SF377PEGB7	SF380LEPQ0	TGS326MS2
GS395LEHS6	GS470LEMQ1	SF340BEHW1	SF367LEHN7	SF377PEGN5	SF380LEPS0	TGS326RD0
GS395LEHS7	GS470LEMQ2	SF340BEHW2	SF367LEKB2	SF377PEGN6	SF380LEPT0	YGS395LEGQ7
GS440LELB0	GS470LEMT0	SF341BEKW0	SF367LEKB3	SF377PEGN7	SF385PEGB5	YGS470LEKQ0
GS440LELQ0	GS470LEMT1	SF341BEKW1	SF367LEKQ0	SF377PEGQ5	SF385PEGB7	YGS470LELQ0
GS440LELT0	GS470LEMT2	SF350BEGW5	SF367LEKQ1	SF377PEGQ6	SF385PEGN5	YSF377PEGQ7
GS440LEMB0	GS475LEKS0	SF356BEKB0	SF367LEKQ2	SF377PEGQ7	SF385PEGQ5	YSF379LEKB0
GS440LEMB1	GS475LELS0	SF356BEKQ0	SF367LEKQ3	SF377PEGT5	SF385PEGQ7	YSF379LEKB1
GS440LEMB2	GS475LELS1	SF356BEKV0	SF367LEKT0	SF377PEGT6	SF385PEGT5	YSF379LEKQ0
GS440LEMB3	GS475LELS2	SF356BEKW0	SF367LEKT1	SF377PEGT7	SF385PEGT7	YSF379LEKQ1
GS440LEMQ0		SF357BEHW5	SF367LEKT2	SF377PEGV6	SF385PEGW5	YSF379LEMB0
GS440LEMQ1	IGS325RQ0	SF357BEHW6	SF367LEKT3	SF377PEGV7	SF385PEGW7	YSF379LEMB1
GS440LEMQ2	IGS326RD0	SF357BEHW7	SF367LEKV0	SF377PEGW5	SF385PEGZ5	YSF379LEMQ0
GS440LEMQ3	IGS365RS0	SF357PEKB1	SF367LEKV1	SF377PEGW6	SF385PEGZ7	YSF379LEMQ1
GS440LEMT0	IGS385RS0	SF357PEKQ0	SF367LEKW0	SF377PEGW7	SF387LEGN5	YSF385PEGQ7
GS440LEMT1		SF357PEKQ1	SF367LEKW1	SF377PEGZ5	SF387LEGN6	YSF387LEKQ0
GS440LEMT2	SF195LEHQ5	SF357PEKT0	SF367LEKW2	SF377PEGZ6	SF387LEGN7	YSF387LEKQ1
GS440LEMT3	SF195LEHQ6					

® Marca registrada de Whirlpool U.S.A., KitchenAid U.S.A., Jenn-Air U.S.A., o de Maytag Properties, LLC o sus compañías asociadas.
®MAGIC CHEF es una marca registrada de CNA International, usada bajo licencia. © 2012 Todos los derechos reservados.